

PLANCHE À REPASSER AVEC ASPIRATEUR, CHAUFFAGE ET
GÉNÉRATEUR DE VAPEUR INTÉGRÉ CAPACITE 5L

FUTURA C5



MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

ATTENTION

Pour assurer la sécurité de l'opérateur et éviter les risques éventuels, avant de commencer à travailler avec la machine, vous devez lire attentivement le contenu complet du manuel d'application.



SYMBOLES PLACÉS SUR LA MACHINE

TEMPERATURES Attention, source de chaleur, la température ici peut être dangereuse

ATTENZIONE ATTENTION TEMPÉRATURE DANGEROUS



Débrancher la tension avant tout travail nécessitant le démontage de la machine.

Ne pas enlever les machines et les dispositifs de sécurité, éviter les travaux sur la machine

CONSIGNES DES SÉCURITÉ

- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur l'étiquette de l'appareil. Connectez l'équipement uniquement si l'installation et les prises sont équipées d'un dispositif de mise à la terre.
- Si la source d'alimentation est incompatible avec le connecteur d'équipement, veuillez contacter un électricien qualifié pour installer le type de prise approprié.
- La sécurité électrique de cet équipement n'est assurée que s'il est correctement raccordé à un dispositif de mise à la terre conforme aux normes de sécurité électrique en vigueur. Le fournisseur n'est pas responsable des dommages causés par l'absence de mise à la terre de l'équipement. Si vous avez des problèmes, contactez quelqu'un avec les qualifications appropriées.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser des adaptateurs, des prises avec plusieurs prises et / ou des rallonges. Si vous devez les utiliser, utilisez uniquement des adaptateurs et des rallonges conformes aux normes de sécurité en vigueur, tout en veillant à ce que les limites de charge spécifiées sur l'adaptateur ne soient pas dépassées.
- Le fournisseur n'est pas responsable des dommages possibles causés par le non-respect des conditions d'utilisation, des réparations incorrectes et non raisonnées effectuées par du personnel non qualifié.
- Ne touchez pas l'équipement avec les mains ou les pieds mouillés ou mouillés. Ne laissez pas l'équipement entrer en contact avec l'eau.
- N'utilisez pas l'équipement dans des endroits équipés pour le lavage.
- Ne pas retirer la fiche avec des mains mouillées ou mouillées.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes handicapées utiliser l'équipement sans surveillance.

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant qu'il est allumé, il peut devenir une source de danger.
 - Avant d'effectuer toute opération de maintenance ou de réparation, débranchez l'appareil du secteur en tirant sur la fiche de la prise.
 - En cas de dommage et / ou de mauvaise performance de l'équipement, éteignez-le et ne l'ouvrez pas. Pour les réparations, contactez les centres de service agréés par le fabricant et demandez uniquement des pièces d'origine. Si la condition ci-dessus n'est pas respectée, les conditions de garantie de l'équipement seront violées.
 - L'opérateur ne doit pas remplacer lui-même le câble de cet équipement. Si le câble est endommagé, veuillez contacter le centre de service agréé du fabricant pour le remplacement.
 - Si l'équipement n'est pas utilisé, il doit être déconnecté du secteur.
- Cet équipement est conforme aux directives CEE 89/392 et est certifié en FRANCE.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension : 220 V, 50 Hz

Pression de vapeur : 2,5 bar

Puissance du générateur de vapeur : 1800 W

Puissance du réchauffeur : 800 W

Puissance résistance de la planche: 600 W

Résistance chaudière 1500w

Résistance fer 800w

Puissance du moteur du ventilateur : 120 W

Capacité de la chaudière : 5 l

Le volume d'eau versé : 4 l


Productivité à la vapeur: 2,5 kg / h

Taille de la surface de travail: 1150 x 400 x 250 mm

Poids: 39 kg - Poids net 38,3 kg - Poids brut 42 kg

Dimensions carton 136x42x62cm

1. Bouton d'activation du fer à vapeur
2. Contrôle de température du fer Thermostat de chauffage de surface de
3. cartes
4. manomètre
5. indicateur de niveau d'eau
6. Voyant d'avertissement Prêt à la vapeur
7. bouton pour allumer le chauffage du générateur de vapeur
8. lampe de signalisation pour la présence d'eau
9. bouton de fer
10. le levier de fixation horizontale de la planche
11. le levier de la fixation verticale de la planche
12. cordon d'alimentation
13. interrupteur d'alimentation
14. pad pour les produits
15. vis
16. caissons
17. robinet de vidange de vapeur et d'eau
18. régulateur de vapeur
19. bouchon en liège

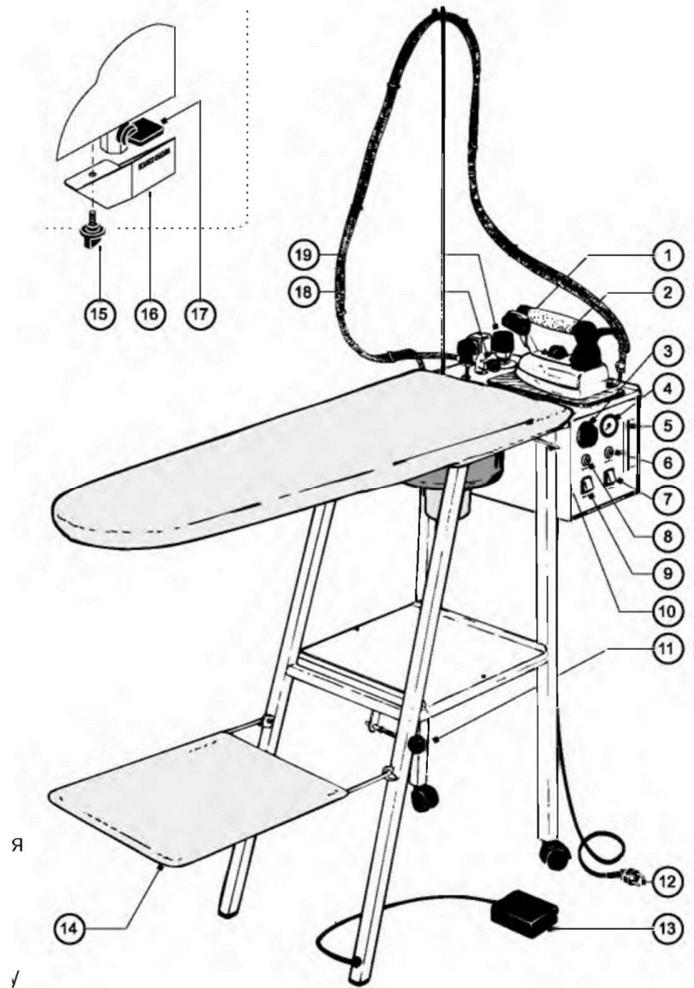

APPLICATION DE L'ÉQUIPEMENT

Cette planche à repasser est conçue pour les produits de repassage professionnels de n'importe quel tissu utilisant un système d'alimentation en vapeur

Avant de commencer :

- Lisez attentivement ce mode d'emploi et respectez toutes les exigences techniques et en matière d'eau. l'entretien du générateur de vapeur, en tenant compte du fait que la défaillance du générateur de vapeur, provoquée par le non-respect des exigences énoncées dans les instructions, **n'est pas inclus dans la garantie.**
- Effectuer le pré-nettoyage du réservoir du générateur de vapeur d'éventuelles impuretés mécaniques qui pourraient pénétrer dans le réservoir pendant sa fabrication par le fabricant. Pour effectuer cette opération, verser de l'eau dans le générateur de vapeur (environ 0,5 du volume nominal) et activer le chauffage du réservoir (7). Amenez la pression à 1 bar, puis videz cette eau à l'aide d'un robinet (17). Faites attention en vidant l'eau, car dans le générateur de vapeur il y a de l'eau chaude sous pression. Lorsque vous vidangez l'eau, prenez toutes les précautions indiquées dans ce manuel, car le générateur de vapeur a déjà de la vapeur sous pression et de l'eau chaude.

PROCÉDURE DE TRAVAIL


- a) Dévisser le bouchon pour remplir l'eau (19) et remplir le réservoir d'eau (**max 4 litres**). Envelopper le bouchon sans force excessive.
ATTENTION ! Ne jamais remplir d'eau plus que le niveau de ce générateur de vapeur.
Si vous avez versé plus d'eau que prévu, alors :
 - il n'y aura pas de place pour la formation de vapeur et l'eau s'écoulera du fer pendant le repassage
 - l'eau pénétrera dans le capteur de pression, ce qui provoquera sa défaillance prématurée. La défaillance du capteur de pression due à un débordement d'eau n'est PAS GARANTIE.
- b) Insérez la fiche (12) dans une prise secteur 220V équipée d'une prise de terre.
- c) Appuyer sur la lumière (7) pour permettre à la puissance du générateur de vapeur, en même temps de tourner sur la presse de fer avec interrupteur (9).
- d) Ajuster la température du fer par un thermostat (2), de préférence en plaçant dans le « **** » lin (vapeur sèche) ou « *** » coton (vapeur humide). Lors du repassage à la vapeur, notez que le contrôleur doit être installée sur l'index « **** » ou « *** », lorsqu'il est réglé sur différentes notation de fer peut couler l'eau.
- e) Avant de commencer le repassage, attendez que le voyant du générateur de vapeur (6) s'allume. Si cette lampe s'éteint pendant le repassage et que le fonctionnement normal n'est pas perturbé, elle se rallume automatiquement lorsque la pression de vapeur désirée est atteinte.
- f) Ajustez le thermostat du tableau avec le bouton (3) en fonction du type de tissu à repasser. La valeur standard est de 70 à 80 ° C.
- g) Pour libérer la vapeur du fer à repasser, appuyez sur le bouton (1) sur le fer à repasser. Avant le début de la vapeur de repassage à la vapeur nécessaire pour appuyer sur le bouton du fer envoyant à plusieurs reprises un jet de vapeur de la surface de repassage de la table et produit, depuis le début du fer sera goutte à goutte d'eau qui a condensé du contact avec le tuyau froid à la vapeur chaude.
La vapeur normale ne sortira du fer qu'après avoir chauffé tout le système d'alimentation en vapeur. La même opération doit être effectuée chaque fois après des interruptions (plus de 5 minutes), qui s'accompagnent d'un refroidissement du système d'alimentation en vapeur. Tout au long du processus de repassage, appuyez sur la pédale de vide.
- h) Le régulateur (18) sert à ajuster la décharge de la vapeur évacuée.
- i) pour le montage et le transport de la planche à repasser sont les suivantes: supporter la crémaillère dans la position verticale, saisir la poignée et la libération de la carte système engrenage « horizontal » (10). Après avoir placé la carte dans une position verticale, verrouillez-la avec le système de fixation (11).

INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne remplissez pas la chaudière à vapeur vers la buse elle-même.
- ne pas dévisser le bouchon (19) lorsque la chaudière est sous pression.
- avant de dévisser le bouchon (19) pour évacuer l'eau de la chaudière à travers la soupape (17), faire en sorte que la vapeur ne reste à l'intérieur de la chaudière (chaudière de vidange retirer le couvercle (16) avant que le travail est nécessaire pour fixer le boîtier en place pour éviter toute possible accidentelle ouvrir la chaudière).
- Ne laissez pas l'appareil allumé sans surveillance pendant une longue période.
- Si la vapeur est épuisée, retirez la fiche de la prise secteur, attendez 20 minutes, puis dévissez lentement le bouchon (19), rétablissez le niveau d'eau et continuez à travailler.


RECOMMANDATIONS POUR L'ENTRETIEN ET L'ENTRETIEN DU GÉNÉRATEUR DE VAPEUR


1. Lors de l'utilisation du générateur de vapeur, utiliser purifié à partir d'impuretés mécaniques et d'eau adoucie (eau avec une teneur minimale en calcium et magnésium). La dureté de l'eau ne doit pas dépasser combustible en conformité avec GOST 4151-72 pour le compte rendu de la dureté de l'eau dans la région de Moscou est d'environ 5 ° C et dans la région de Saint-Pétersbourg combustible selon GOST
 2. QUOTIDIENNEMENT à la fin du travail, libérez la vapeur du générateur de vapeur en déconnectant le générateur de vapeur du secteur et vidangez l'eau restante dans le générateur de vapeur.
 3. Laver tous les mois la chaudière du générateur de vapeur avec de l'eau propre, verser et verser de l'eau deux ou trois fois
 4. Lors de l'utilisation d'eau dure, il est recommandé de nettoyer le générateur de vapeur MENSUEL avec un moyen de le nettoyer des dépôts de calcaire. L'utilisation de ces fonds doit être effectuée conformément aux instructions pour ces moyens.
 5. Les défauts et dysfonctionnements dans le travail de p / g, associés au non-respect des règles de service et à l'utilisation d'eau brute et d'eau dure ne constituent **PAS une GARANTIE.**
- COMEL PIÈCES DE RECHANGE**

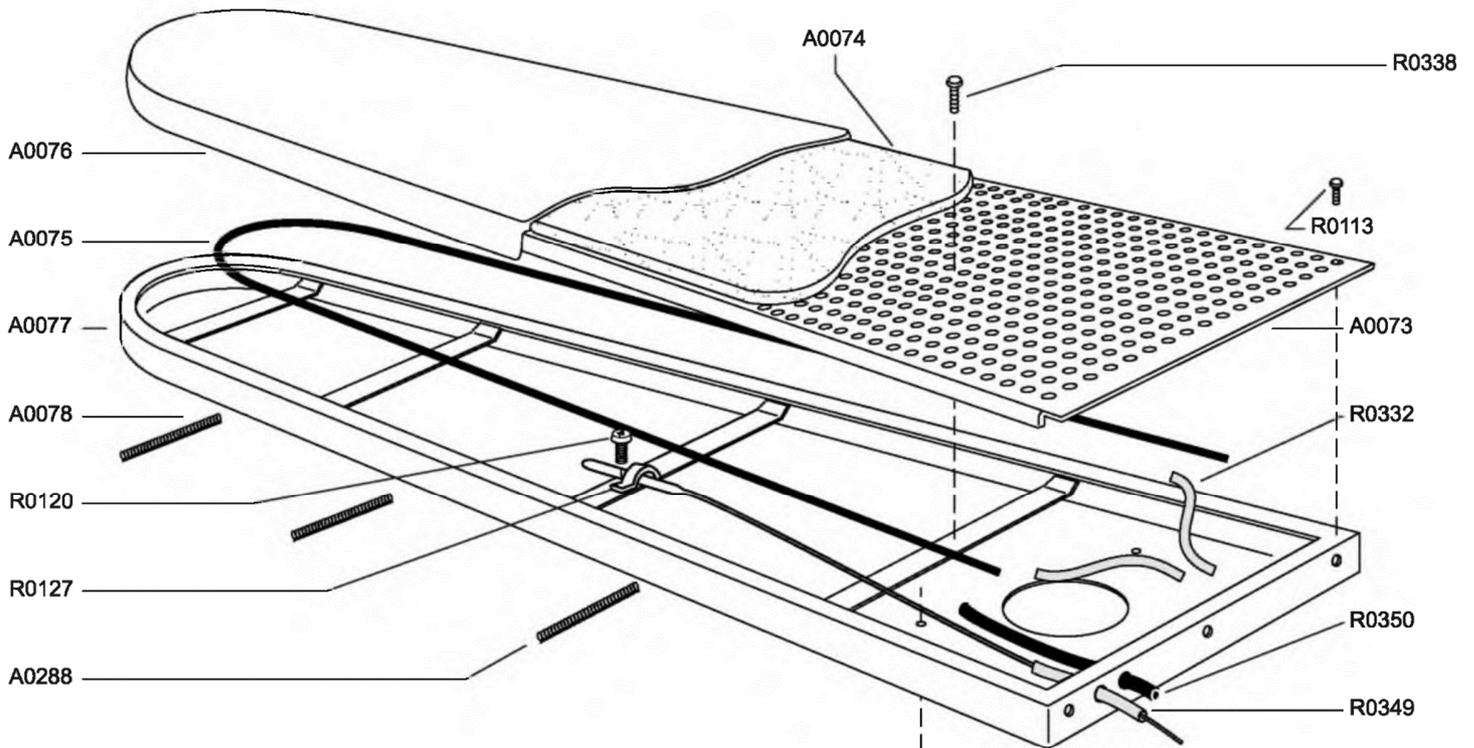


N. DESCRIPTION Q*

A0073	PUNCHED PLATE	1
A0074	FELT	1
A0075	HEATING ELEMENT	1
A0076	COVER	1
A0077	BOARD	1
A0078	SPRING	2
A0288	SPRING	1
B0080	MOTOR	1
B0081	IMPELLER	1
B0082	FAN CASE	1
R0113	SCREW	12
R0120	SCREW	1
R0127	PROBE FASTENER	1
R0222	SCREW	3
R0332	SHEATH	2
R0338	SCREW	3
R0349	SHEATH	1
R0350	SHEATH	1
R0351	NUT	4

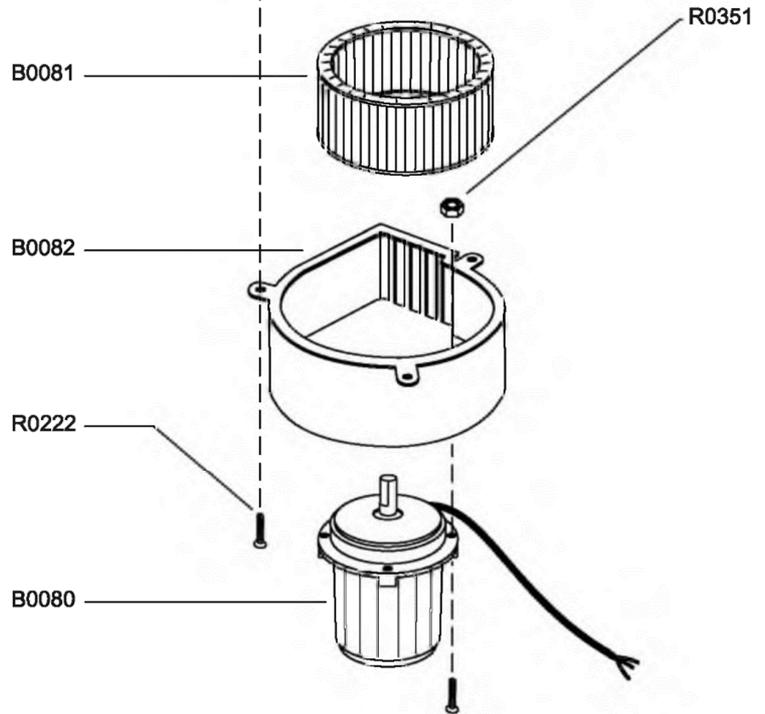


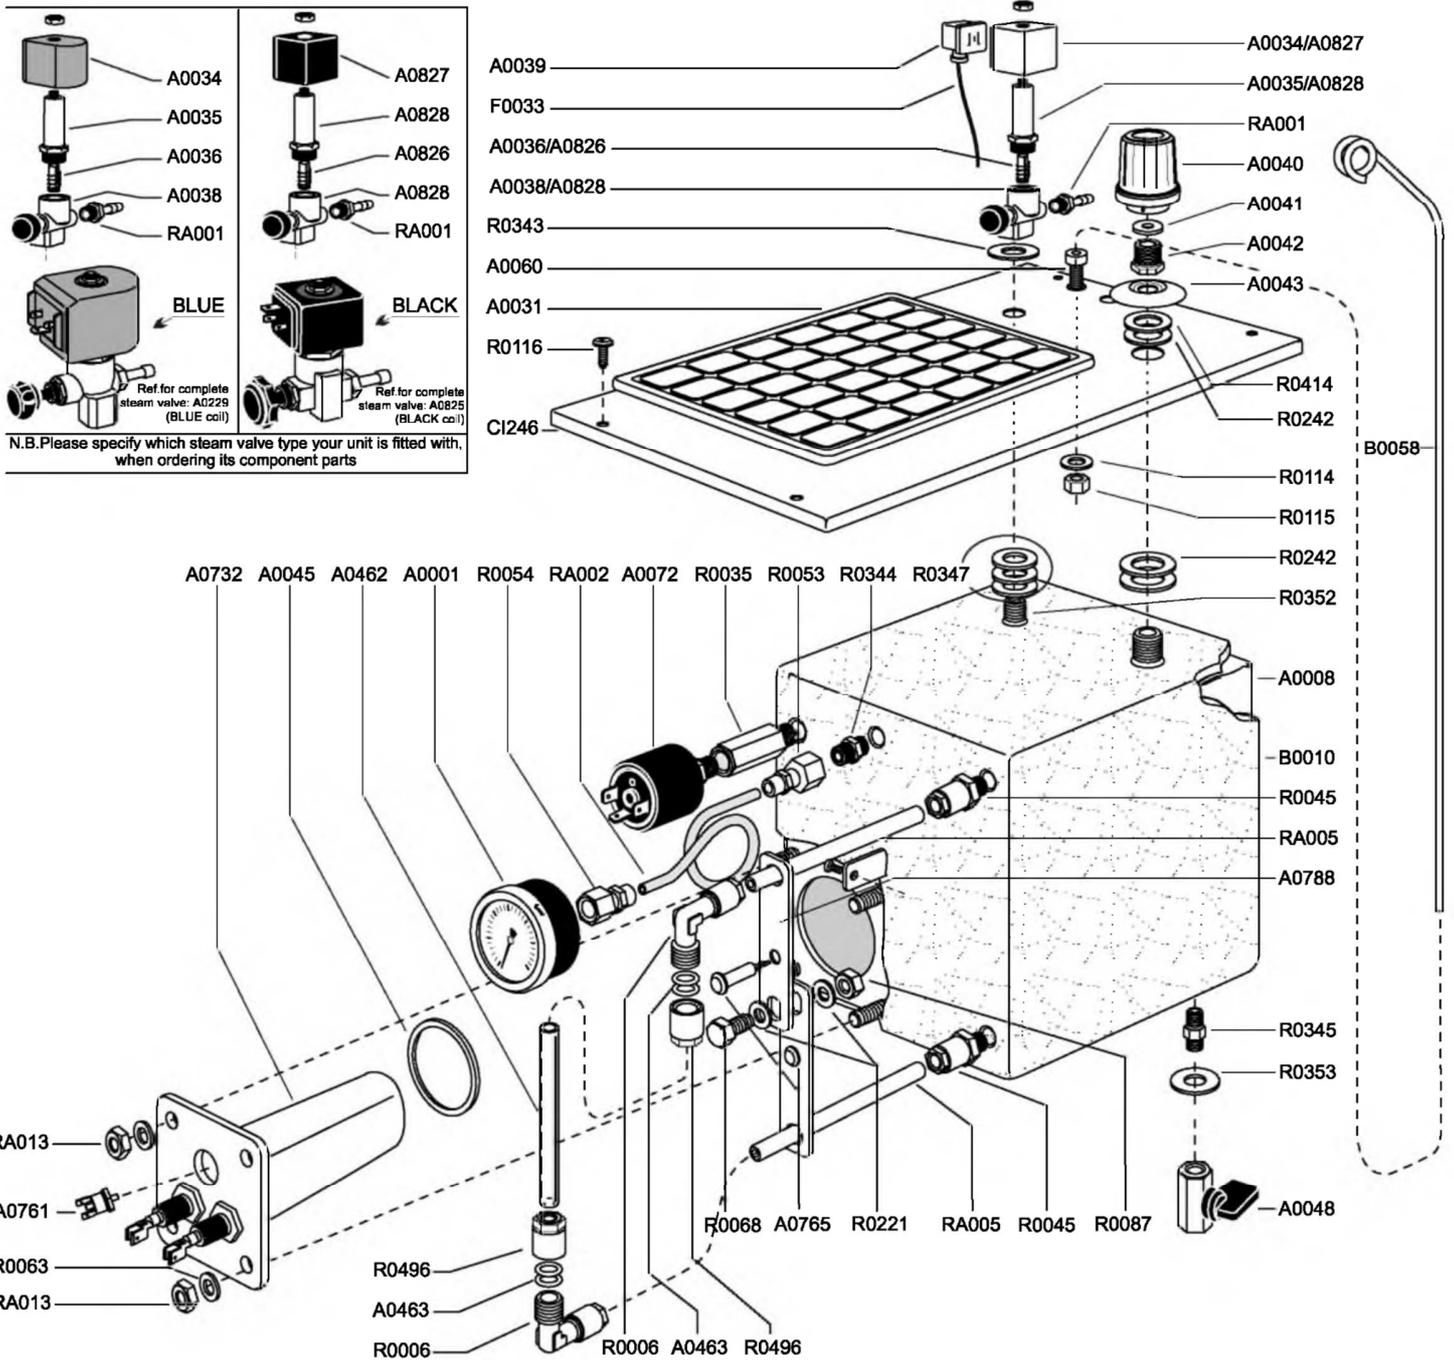


REF.	DESCRIPTION	Q**	REF.	DESCRIPTION	Q**	REF.	DESCRIPTION	Q**	REF.	DESCRIPTION	Q**
A0001	PRESSURE GAUGE	1	A0229*	STEAM VALVE	1	R0035	EXTENSION FITTING	1	R0352	FITTING	1
A0008	INOX BOILER	1	A0462	WATER SIGHT GLASS	1	R0045	FITTING	2	R0353	WASHER	1
A0031	IRON MAT	1	A0463	GASKET	4	R0053	FITTING	1	R0414	GASKET	1
A0034*	COIL	1	A0732	HEATING ELEMENT	1	R0054	FITTING	1	R0496	FITTING	2
A0035*	GUIDE	1	A0761	SAFETY THERMOSTAT	1	R0063	WASHER	4	RA001	HOSE JOINT	1
A0036*	PLUNGER	1	A0765	LAMP	2	R0068	SCREW	1	RA002	COPPER PIPE	1
A0038*	STEAM VALVE CORE	1	A0788	SIGHT GLASS SUPPORT	1	R0087	NUT	1	RA005	COPPER PIPE	2
A0039	CONNECTOR	1	A0825*	STEAM VALVE	1	R0114	WASHER	1	RA013	NUT	4
A0040	FILLING TOP WITH GASKET	1	A0826*	PLUNGER	1	R0115	NUT	1			
A0041	GASKET	1	A0827*	COIL	1	R0116	SCREW	4			
A0042	FITTING	1	A0828*	STEAM VALVE CORE	1	R0221	WASHER	2			
A0043	WASHER	1	B0010	BOILER INSULATION	1	R0242	WASHER	3			
A0045	GASKET	1	B0058	HOSE STAND	1	R0343	WASHER	1			
A0048	TAP	1	CI246	PANEL	1	R0344	FITTING	1			
A0060	HOSE STAND SUPPORT	1	F0033	FLEX	1	R0345	FITTING	1			
A0072	PRESSURE SWITCH	1	R0006	ELBOW	2	R0347	WASHER	3			

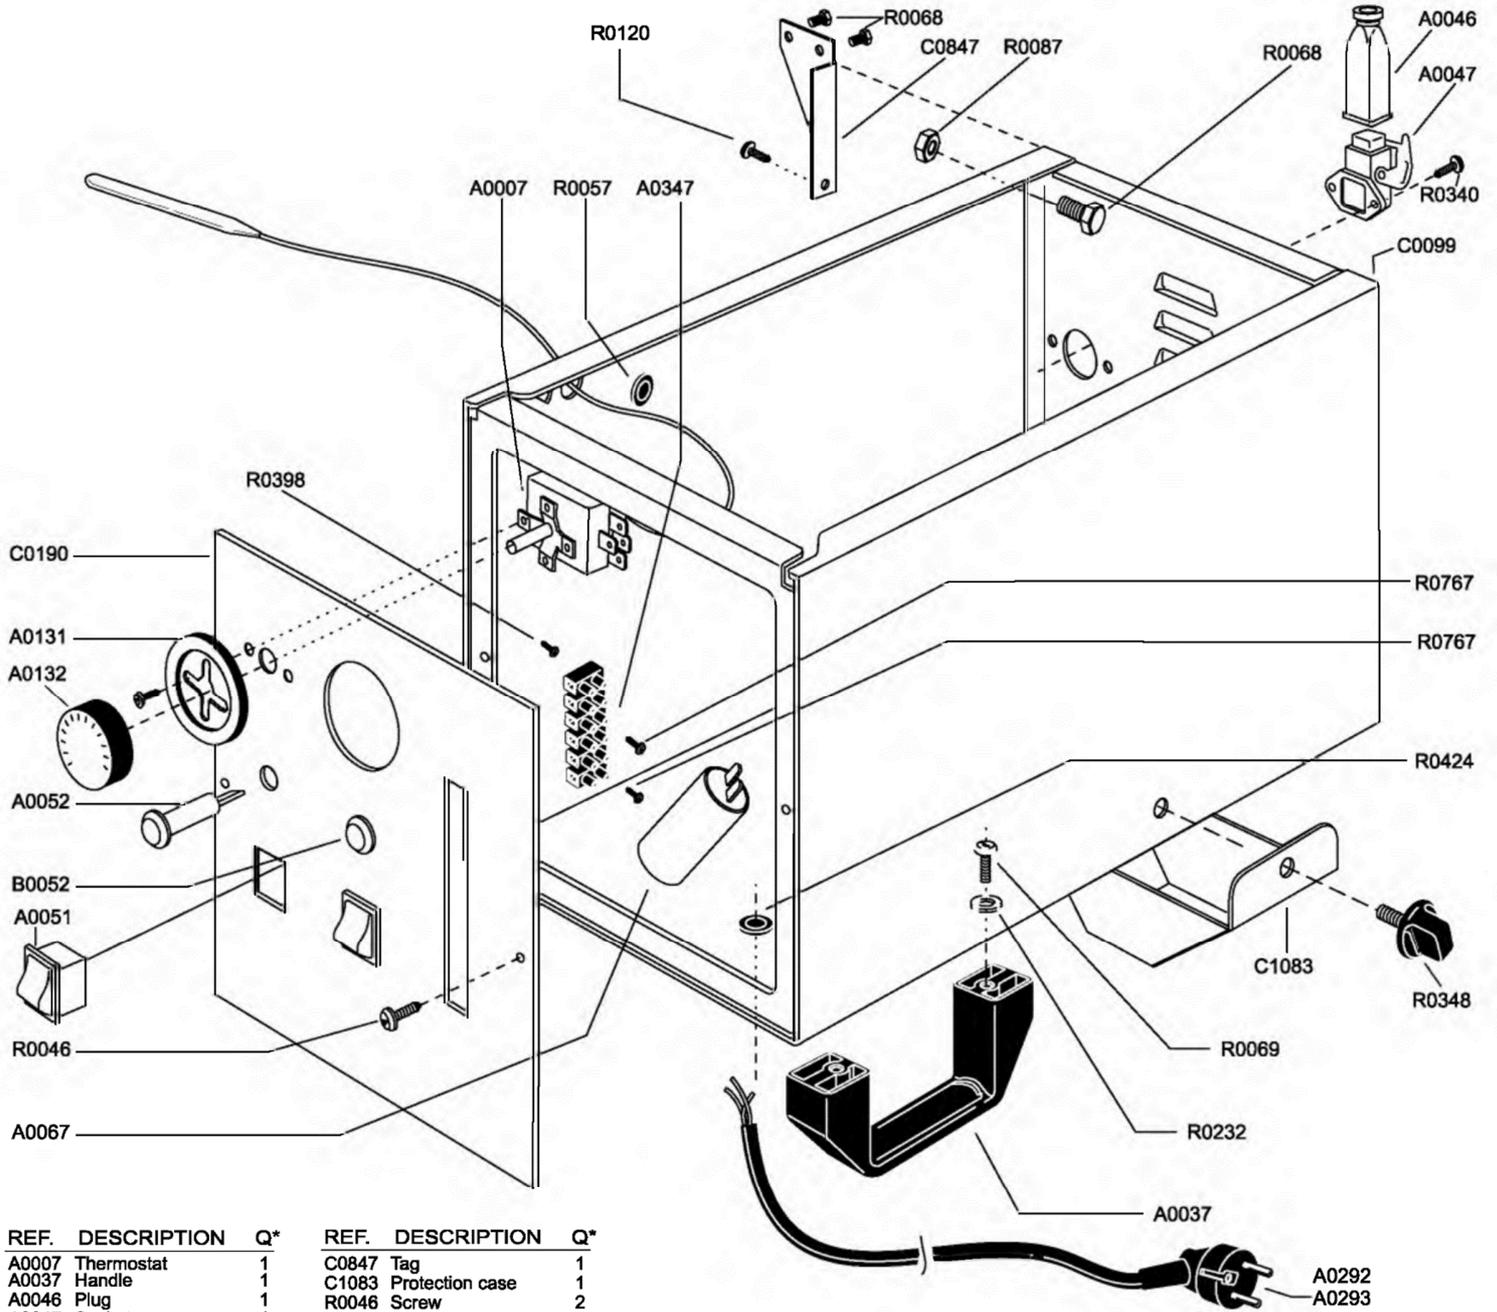

REF.	DESCRIPTION	Q*	REF.	DESCRIPTION	Q*
A0007	Thermostat	1	C0847	Tag	1
A0037	Handle	1	C1083	Protection case	1
A0046	Plug	1	R0046	Screw	2
A0047	Socket	1	R0057	Rubber grommet	1
A0051	Switch	2	R0068	Screw	3
A0052	Red warning light	1	R0069	Screw	2
A0067	Condenser	1	R0087	Nut	3
A0131	Thermostat ring	1	R0120	Screw	1
A0132	Thermostat knob	1	R0232	Washer	2
A0292	Flex with schuko plug	1	R0340	Screw	2
A0293	Flex with Italian plug	1	R0348	Knob	1
A0347	Junction box	1	R0398	Screw	1
B0052	Green warning light	1	R0424	Wire-tightening ring	1
C0099	Case	1	R0767	Screw	2
C0190	Switchboard	1			

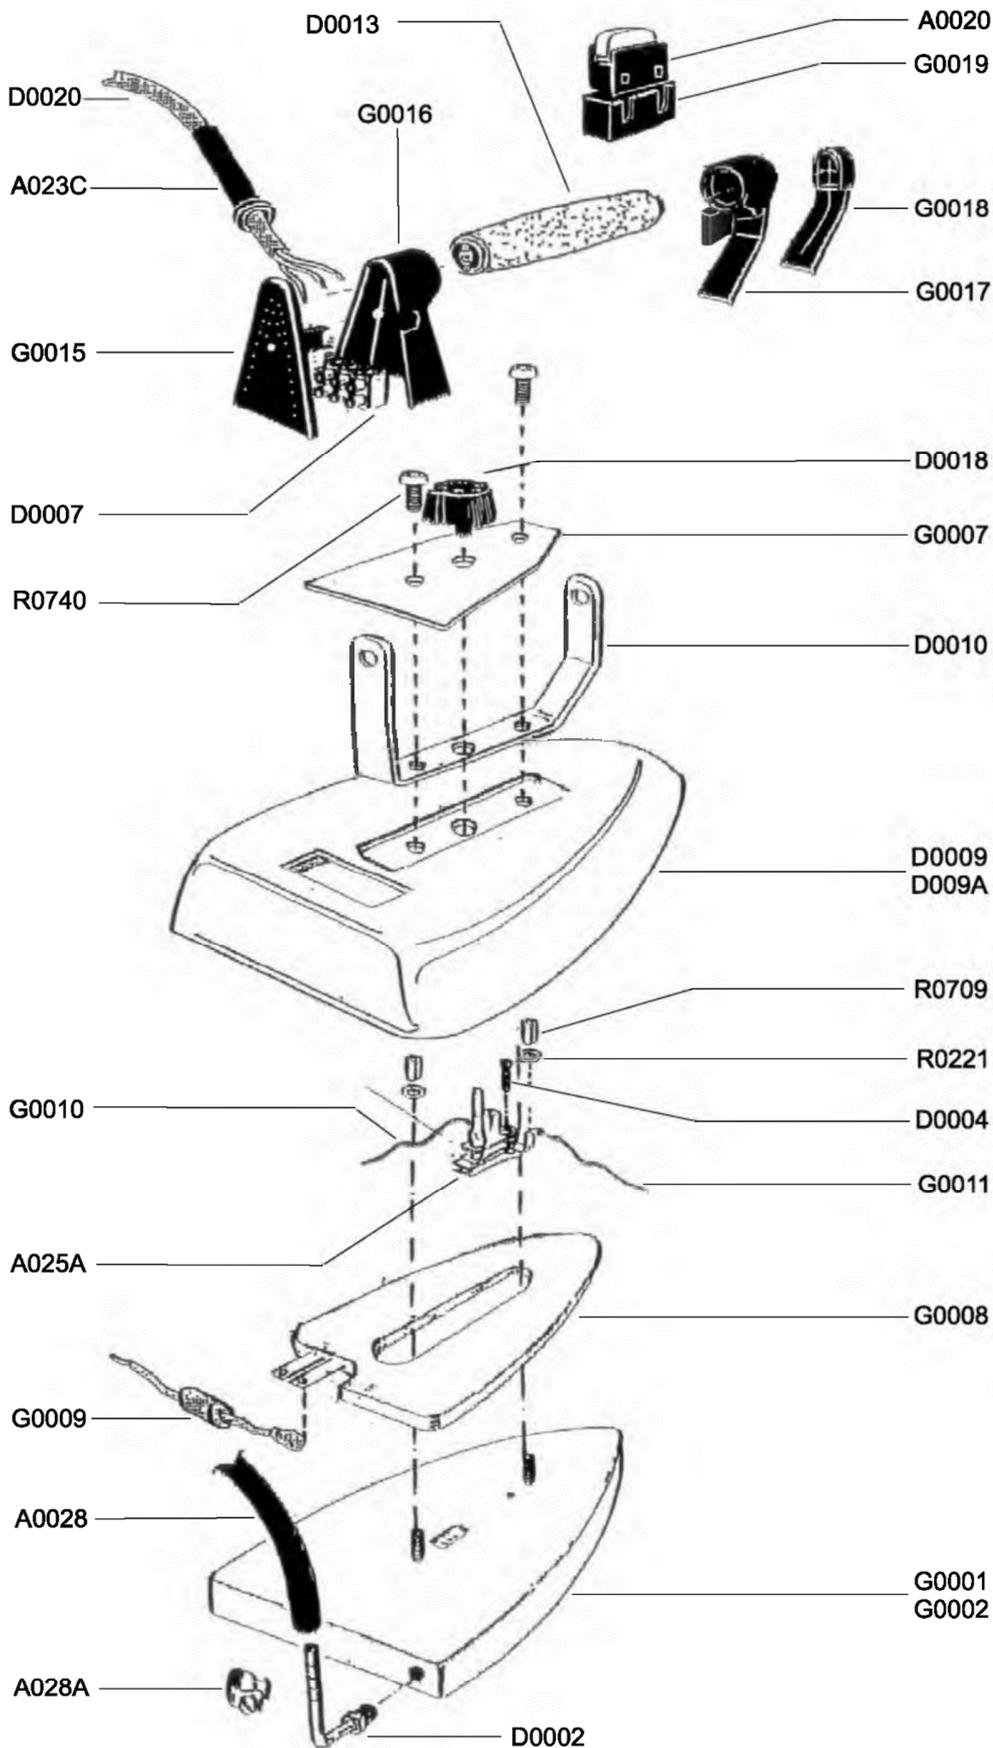

REF.	DESCRIPTION	Q*
A0020	Iron microswitch	1
A0028	Steam hose	1
A023C	Rubber sleeve	1
A025A	Thermostat	1
A028A	Steam hose clamp	1
D0002	Steam hose elbow	1
D0004	Screw	2
D0007	Junction box	1
D0009	Small chromium-plated cover	1
D009A	Big chromium-plated cover	1
D0010	Chromium-plated handle	1
D0013	Cork handle	1
D0018	Thermostat knob	1
D0020	Flex	1
G0001	Small iron base	1
G0002	Big iron base	1
G0007	Marked tag	1
G0008	Heating element	1
G0009	Wire	1
G0010	Wire	1
G0011	Wire	1
G0015	Back cap	1
G0016	Back handle support	1
G0017	Front handle support	1
G0018	Front cap	1
G0019	Microswitch holder	1
R0221	Washer	2
R0709	Spacing cylinder	2
R0740	Screw	2

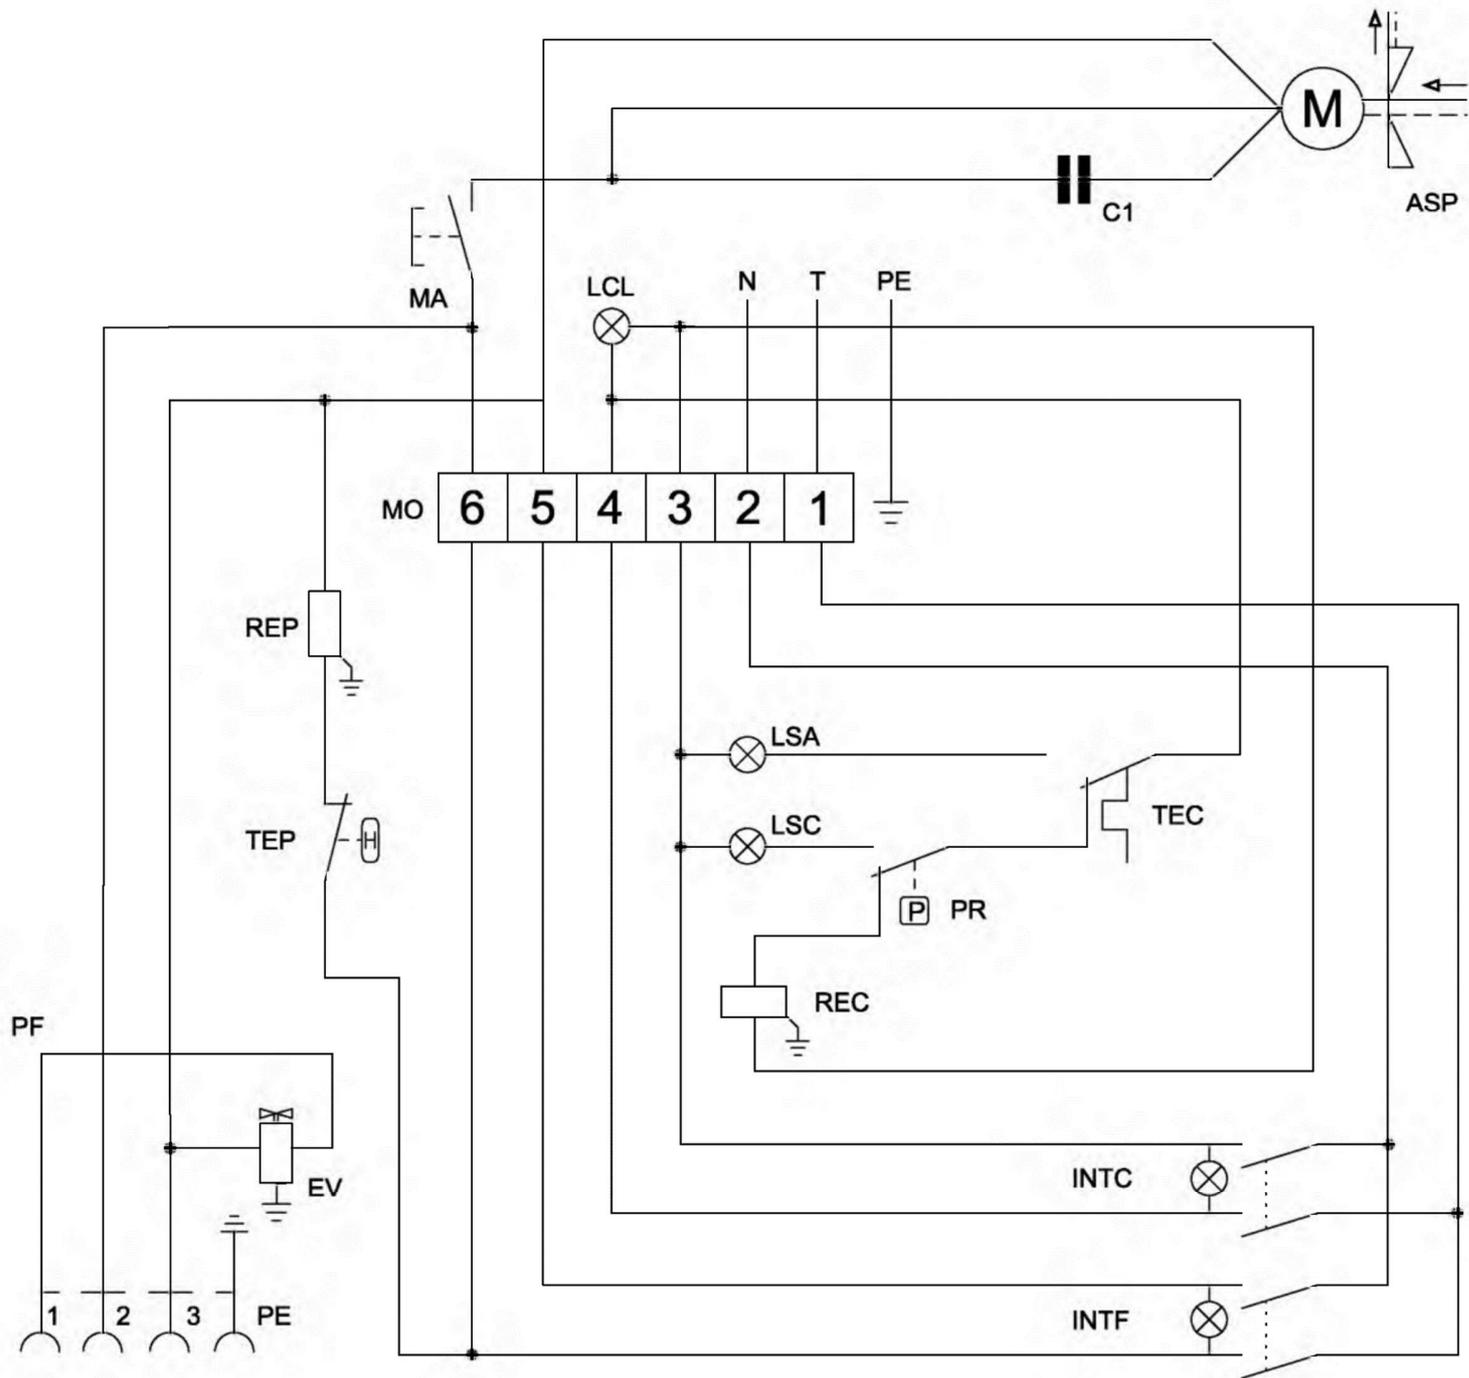

REF.	DESCRIPTION
INTF	IRON SWITCH
INTC	BOILER SWITCH
EV	STEAM VALVE
TEP	BOARD THERMOSTAT
REP	BOARD HEATING ELEMENT
PF	IRON SOCKET
PR	PRESSURE SWITCH
LSC	STEAM WARNING LIGHT
MA	PEDAL MICROSWITCH
MO	CLAMP
LCL	WATER LEVEL LIGHT
REC	BOILER HEATING ELEMENT
TEC	BOILER THERMOSTAT
LSA	WATER WARNING LIGHT
C1	CONDENSER
ASP	SUCTIONING MOTOR
N	NEUTRAL WIRE
T	LIVE WIRES
PE	EARTH